

| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Désignation | Ouvrage visité | Type d'ouvrage | Regard de visite simple |
|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|

| | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Altimétrie | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 1,120 m | Cote radier NGF : NR m |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|

| | |
|---|--------|
| Debit eau claire parasite (QECP) | NR l/s |
|---|--------|

| Photo intérieure | caractéristiques des canalisations | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------|-----------|--------|---------|--------|
| | Collecteur | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN | FE/NGF |
| | 1:Arrivée I | 116 ° | Ø200 | PVC | 0,370 m | NR m |
| | 2:Arrivée II.1 | 222 ° | Ø120 | PVC | 0,880 m | NR m |
| | 3:Arrivée II.2 | 138 ° | Ø200 | PVC | 1,120 m | NR m |
| | 4:Arrivée II.3 | 164 ° | Ø120 | PVC | 0,500 m | NR m |
| | 8:Exutoire I | 305 ° | Ø200 | PVC | 1,120 m | NR m |

| Localisation |
|--------------|
| |

| Observations sur les collecteurs | |
|----------------------------------|------------------|
| 1 | Arrivée en chute |
| 2 | Arrivée en chute |
| 3 | |
| 4 | Arrivée en chute |
| 8 | |

| Observations sur la cunette | |
|-----------------------------|-----------------|
| Présence de racines | Obstacle dépôts |

| Observations sur le regard |
|----------------------------|
|----------------------------|

| Travaux proposés | |
|------------------|---------------------------|
| Hydrocurage | Réhabilitation ponctuelle |