

Santa Reparata di Balagna

n°fiche anomalie fumée	Type d'anomalie fumée	Domaine	Surface active (m ²)	Commentaires
1	Gouttière raccordée	Privé	40	Une seule gouttière est raccordée.
2	Gouttière raccordée	Privé	30	Une seule gouttière est raccordée.
3	Autre type d'anomalie	Privé	-	La fumée sort par la cave. Tuyau d'évacuation en attente.
4	Boîte de branchement défectueuse	Privé	5	La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.
5	Gouttière raccordée	Privé	35	
6	Gouttière raccordée	Privé	35	
7	Autre type d'anomalie	Public	10	Défaut d'étanchéité du réseau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
8	Gouttière raccordée	Privé	126	Une seule gouttière est raccordée
9	Autre type d'anomalie	Public	10	Défaut d'étanchéité du réseau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
10	Gouttière raccordée	Privé	60	Une seule gouttière est raccordée
11	Autre type d'anomalie	Privé	10	Défaut d'étanchéité du réseau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum. Maison concernée n°30
12	Boîte de branchement défectueuse	Privé	10	La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima. Maison concernée n°33
13	Grille raccordée	Privé	80	Chemin de grille raccordee. L'estimation de la surface collectée est a minima.
14	Virole de regard non étanche	Privé	20	Défaut d'étanchéité du regard. Gouttière aérienne juste au dessus. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
15	Autre type d'anomalie	Privé	5	Défaut d'étanchéité du branchement. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
16	Gouttière raccordée	Privé	60	Une seule gouttière est raccordée
17	Autre type d'anomalie	Privé	5	Défaut d'étanchéité du branchement. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
18	Virole de regard non étanche	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
19	Autre type d'anomalie	Public	10	Perforation de la voirie. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
20	Virole de regard non étanche	Public	10	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
21	Gouttière raccordée	Privé	15	Une seule gouttière est raccordée
22	Autre type d'anomalie	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard dans caniveau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.

Santa Reparata di Balagna	23	Virole de regard non étanche	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard dans caniveau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	24	Boîte de branchement défectueuse	Privé	5	Défaut d'étanchéité de la boîte de branchement. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	25	Autre type d'anomalie	Privé	10	Défaut d'étanchéité du branchement (trou). La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	26	Virole de regard non étanche	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard dans caniveau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	27	Virole de regard non étanche	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard dans caniveau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	28	Gouttière raccordée	Privé	60	Une seule gouttière est raccordée
	29	Grille raccordée	Privé	50	Deconnexion de la grille dans le fossé en face
	30	Virole de regard non étanche	Public	5	Défaut d'étanchéité du regard dans caniveau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	31	Virole de regard non étanche	Public	10	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	32	Virole de regard non étanche	Public	10	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	33	Gouttière raccordée	Privé	40	
	34	Gouttière raccordée	Privé	40	
	35	Gouttière raccordée	Privé	60	Une seule gouttière est raccordée
	36	Gouttière raccordée	Privé	120	Une seule gouttière est raccordée
	37	Gouttière raccordée	Privé	30	Une seule gouttière est raccordée. Maison n°24
38	Virole de regard non étanche	Public	40	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.	
Monticello	39	Boîte de branchement défectueuse	Privé	10	La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.
	40	Autre type d'anomalie	Public	15	Perforation de la voirie. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	41	Autre type d'anomalie	Public	10	Perforation de la conduite. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	42	Gouttière raccordée	Privé	90	Une seule gouttière est raccordée
	43	Autre type d'anomalie	Public	10	Perforation de la voirie. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	44	Autre type d'anomalie	Public	10	Perforation de la voirie. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	45	Virole de regard non étanche	Public	50	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.

Monticello

46	Boîte de branchement défectueuse	Privé	10	La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est à minima.
47	Virole de regard non étanche	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
48	Gouttière raccordée	Public	75	Une seule gouttière est raccordée
49	Gouttière raccordée	Public	60	Une seule gouttière est raccordée. La terrasse est branchée sur conduite aération
50	Autre type d'anomalie	Public	2	Perforation du branchement
51	Gouttière raccordée	Privé	40	Une seule gouttière est raccordée
52	Virole de regard non étanche	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
53	Virole de regard non étanche	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
54	Grille raccordée	Privé	100	Connecter la grille au caniveau présent le long de la route à 2 m.
55	Gouttière raccordée	Privé	20	
56	Gouttière raccordée	Privé	60	Tout le toit est raccordé
57	Gouttière raccordée	Privé	35	Une seule gouttière est raccordée
58	Gouttière raccordée	Privé	90	Une seule gouttière est raccordée
59	Virole de regard non étanche	Public	15	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
60	Virole de regard non étanche	Public	30	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
61	Autre type d'anomalie	Privé	10	Conduite sans regard
62	Gouttière raccordée	Privé	50	Une seule gouttière est raccordée. Maison n°1 2
64	Gouttière raccordée	Public	20	Une seule gouttière est raccordée
65	Virole de regard non étanche	Public	10	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
66	Autre type d'anomalie	Public	10	Perforation de la voirie. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
67	Gouttière raccordée	Privé	60	
68	Gouttière raccordée	Privé	60	
69	Gouttière raccordée	Privé	75	Trois gouttières. Société Creazione serigrafie
70	Gouttière raccordée	Privé	50	Deux gouttières. Société Creazione serigrafie
71	Virole de regard non étanche	Public	30	Défaut d'étanchéité du regard dans caniveau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
72	Gouttière raccordée	Privé	40	
73	Gouttière raccordée	Privé	40	

Monticello	167	Autre type d'anomalie	Privé	50	Défaut d'étanchéité du regard, collecte des eaux pluviales de la parcelle 736. La surface estimée constitue un minimum
	168	Gouttière raccordée	Privé	20	Une seule gouttière raccordée
	169	Gouttière raccordée	Privé	20	Une seule gouttière semble raccordée
	171	Grille raccordée	Privé	20	La fumée semble sortir de la grille, impossible d'accéder à proximité.
	172	Autre type d'anomalie	Public	1	Perforation du tampon fonte et de la couronne
Ile Rousse	63	Virole de regard non étanche	Public	10	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum. A cote maison villa jack
	74	Boîte de branchement défectueuse	Privé	10	Défaut d'étanchéité de la boîte de branchement. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	75	Gouttière raccordée	Privé	500	Une seule gouttière est raccordée
	76	Boîte de branchement défectueuse	Privé	10	La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.
	77	Gouttière raccordée	Privé	10	Le tampon EU non étanche est situé dans le regard EP. Problème lorsque le regard EP se met en charge. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	78	Grille raccordée	Privé	150	Petite grille qui prend les eaux de lavage et de la pluie.
	79	Gouttière raccordée	Privé	210	Une seule gouttière est raccordée
	80	Gouttière raccordée	Privé	210	Une seule gouttière est raccordée
	81	Autre type d'anomalie	Privé	80	Deux tuyaux DN 80 PVC au bord de la rue.
	82	Virole de regard non étanche	Privé	20	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	83	Autre type d'anomalie	Privé	15	Regard de visite avec un trou en creux à coté. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	84	Autre type d'anomalie	Privé	200	Tuyau DN 100 mm qui prend le ressillage du jardin. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	85	Gouttière raccordée	Privé	48	Deux gouttières et la grille du garage raccordées
	86	Grille raccordée	Privé	100	
	87	Gouttière raccordée	Privé	48	
	88	Autre type d'anomalie	Public	15	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	89	Boîte de branchement défectueuse	Privé	1	La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.
	90	Autre type d'anomalie	Public	20	Perforation de la voirie. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
91	Autre type d'anomalie	Public	30	Défaut d'étanchéité du regard dans caniveau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.	

Ile Rousse

92	Grille raccordée	Privé	20	Grille sur caniveau liée au réseau EU. Raccordement direct non confirmé. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
93	Gouttière raccordée	Privé	180	Gouttière
94	Gouttière raccordée	Privé	85	
95	Gouttière raccordée	Privé	50	Une seule gouttière est raccordée
96	Gouttière raccordée	Privé	40	
97	Grille raccordée	Public	30	La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
98	Gouttière raccordée	Privé	30	
99	Autre type d'anomalie	Public	30	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
100	Gouttière raccordée	Privé	50	Terrasse avec gouttière
101	Autre type d'anomalie	Privé	10	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
102	Grille raccordée	Privé	30	La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
103	Gouttière raccordée	Privé	60	Une seule gouttière est raccordée
104	Avaloir	Public	30	La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
105	Avaloir	Public	30	La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
106	Virole de regard non étanche	Public	10	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
107	Grille raccordée	Privé	30	La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
108	Avaloir	Privé	30	La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
109	Gouttière raccordée	Privé	25	
110	Gouttière raccordée	Privé	25	
111	Autre type d'anomalie	Public	15	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
112	Boîte de branchement défectueuse	Privé	15	La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.
113	Virole de regard non étanche	Public	30	Défaut d'étanchéité du regard dans ruisseau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
114	Boîte de branchement défectueuse	Privé	15	La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.
115	Autre type d'anomalie	Public	15	Perforation de la voirie. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
116	Autre type d'anomalie	Privé	10	La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.

Ile Rousse	117	Autre type d'anomalie	Privé	10	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	118	Autre type d'anomalie	Privé	15	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	119	Autre type d'anomalie	Privé	20	Tuyau DN 80 mm qui prend caniveau et gouttière. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	120	Gouttière raccordée	Privé	60	Deux gouttières dans cette maison.
	121	Gouttière raccordée	Privé	60	
	122	Autre type d'anomalie	Public	1	Cabanon de poubelles enfumé. Grille de lavage raccordée?
	123	Grille raccordée	Privé	100	
	124	Autre type d'anomalie	Privé	15	Tuyau PVC 100 cassé et à l'air libre. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	125	Grille raccordée	Privé	200	Atelier électrique
	126	Virole de regard non étanche	Public	15	Défaut d'étanchéité du regard sous un mur. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	127	Grille raccordée	Privé	300	
	128	Grille raccordée	Privé	150	
	Pigna	129	Autre type d'anomalie	Public	20
130		Autre type d'anomalie	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard
131		Autre type d'anomalie	Public	2	Défaut d'étanchéité du réseau et perforation de la voirie. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
132		Autre type d'anomalie	Public	5	Défaut d'étanchéité du regard
133		Autre type d'anomalie	Privé	10	Défaut d'étanchéité du regard
Corbara	134	Autre type d'anomalie	Public	2	Défaut d'étanchéité du regard.
	135	Autre type d'anomalie	Privé	5	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	136	Autre type d'anomalie	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard, cadre perforé. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	137	Autre type d'anomalie	Public	20	Défaut d'étanchéité du regard, cadre perforé. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	138	Gouttière raccordée	Privé	30	Uniquement la gouttière de la façade sud est raccordée
	139	Autre type d'anomalie	Public	10	Défaut d'étanchéité du réseau et perforation de la voirie. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.
	140	Gouttière raccordée	Privé	30	Une seule gouttière raccordée
	141	Gouttière raccordée	Privé	20	Une seule gouttière raccordée à l'arrière
	142	Gouttière raccordée	Privé	40	EU et EP sur la même descente

Corbara

143	Gouttière raccordée	Privé	30	Une seule gouttière est raccordée
144	Grille raccordée	Public	20	La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum
145	Autre type d'anomalie	Public	1	Perforation de la voirie
146	Autre type d'anomalie	Public	20	Défaut d'étanchéité de la couronne du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum
147	Gouttière raccordée	Privé	30	Une seule gouttière est raccordée. Les eaux usées et pluviales sont collectées par la même descente
148	Gouttière raccordée	Privé	20	Une seule gouttière est raccordée. Les eaux usées et pluviales semblent collectées par la même descente
149	Gouttière raccordée	Privé	30	Une seule gouttière est raccordée
150	Autre type d'anomalie	Public	50	Défaut d'étanchéité du regard, situé comme les regards amont dans le fossé bétonné drainant les eaux pluviales du village. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable mais probablement importante.
151	Autre type d'anomalie	Public	10	Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, cf. fiche n°22.
152	Autre type d'anomalie	Public	10	La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, cf. fiche n°22
153	Autre type d'anomalie	Public	5	Défaut d'étanchéité du regard
154	Autre type d'anomalie	Public	10	Défaut d'étanchéité du regard
155	Boîte de branchement défectueuse	Privé	10	Les boîtes de branchement ne sont pas étanches. L'estimation de la surface collectée est a minima.
156	Autre type d'anomalie	Privé	1	Défaut d'étanchéité du réseau, peu de risque d'intrusion d'eau pluviale.
157	Autre type d'anomalie	Privé	1	Défaut d'étanchéité du réseau, peu de risque d'intrusion d'eau pluviale.
158	Boîte de branchement défectueuse	Privé	30	La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum
159	Autre type d'anomalie	Privé	2	
160	Autre type d'anomalie	Privé	1	branchement non étanche
161	Autre type d'anomalie	Privé	2	Perforation du branchement
162	Boîte de branchement défectueuse	Privé	2	Regard ouvert situé dans une dépression pouvant collecter du ruissellement. Les tuyaux PVC dans le regard semblent provenir de la terrasse (grilles?)
163	Gouttière raccordée	Privé	-	On ne voit pas s'il s'agit de collecteurs d'eau pluviale ou de simples aérations
164	Autre type d'anomalie	Privé	10	Défaut d'étanchéité du regard, cadre non étanche
165	Autre type d'anomalie	Privé	1	Défaut d'étanchéité du branchement
166	Autre type d'anomalie	Privé	1	Perforation du branchement
170	Autre type d'anomalie	Privé	10	Perforation du branchement

Surface active totale $\geq 6\,583\text{ m}^2$

Analyse Statistique

Santa Reparata	Anomalies	quantité	Surface active (m ²)
	Gouttière raccordée	14	751
	Grille raccordée	2	130 minimum
	Avaloir raccordé	0	0
	Boîte de branchement défectueuse	3	20 minimum
	Virole de regard non étanche	10	175 minimum
	Autre type d'anomalie	9	80 minimum
	Total	38	1156 minimum

Monticello	Anomalies	quantité	Surface active (m ²)
	Gouttière raccordée	18	905
	Grille raccordée	2	120 minimum
	Avaloir raccordé	0	0
	Boîte de branchement défectueuse	2	20 minimum
	Virole de regard non étanche	8	195 minimum
	Autre type d'anomalie	9	118 minimum
	Total	39	1358 minimum

Ile Rousse	Anomalies	quantité	Surface active (m ²)
	Gouttière raccordée	17	169
	Grille raccordée	10	1110 minimum
	Avaloir raccordé	3	90 minimum
	Boîte de branchement défectueuse	5	51 minimum
	Virole de regard non étanche	5	85 minimum
	Autre type d'anomalie	16	501 minimum
	Total	56	3528 minimum

Corbara	Anomalies	quantité	Surface active (m ²)
	Gouttière raccordée	9	230
	Grille raccordée	1	20 minimum
	Avaloir raccordé	0	0
	Boîte de branchement défectueuse	3	42 minimum
	Virole de regard non étanche	0	0
	Autre type d'anomalie	21	192 minimum
	Total	34	484 minimum

Pigna	Anomalies	quantité	Surface active (m ²)
	Gouttière raccordée	0	0
	Grille raccordée	0	0
	Avaloir raccordé	0	0
	Boîte de branchement défectueuse	0	0
	Virole de regard non étanche	0	0
	Autre type d'anomalie	5	57 minimum
	Total	5	57 minimum

TOTAUX	172	6 583 minimum
---------------	------------	----------------------