

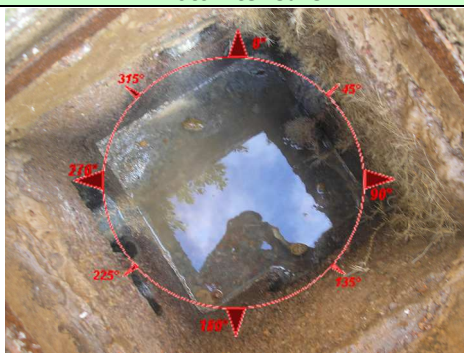
Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

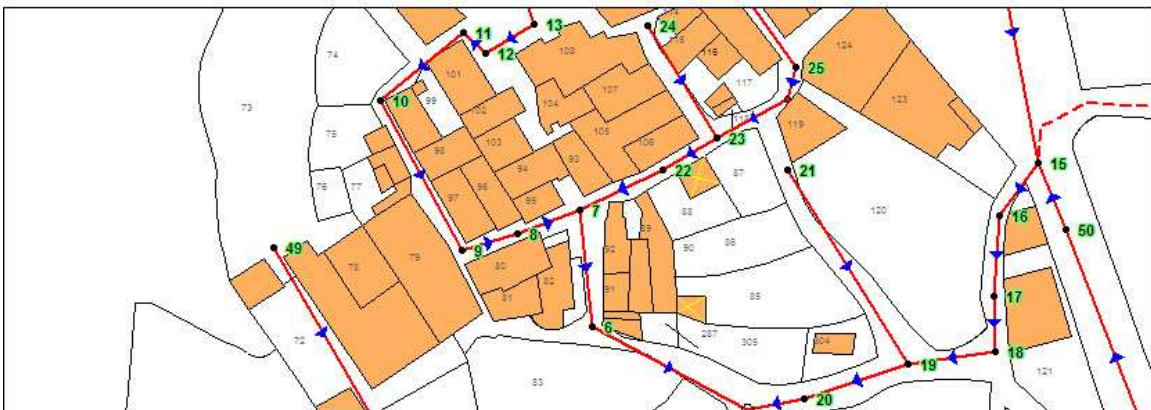
**RV N°
00007
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
--------------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,770 m	Cote radier NGF : NR m
-------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s
---	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	48 °	Ø200	Fibro ciment	0,600 m	NR m
	2:Arrivée II.1	255 °	Ø200	Fibro ciment	0,600 m	NR m
	3:Arrivée II.2	238 °	Ø100	Fibro ciment	0,500 m	NR m
	4:Arrivée II.3	340 °	Ø100	Fibro ciment	0,350 m	NR m
	8:Exutoire I	172 °	Ø200	Fibro ciment	0,770 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	Obstacle dépôts
Flashes et contrepenne	Absence de cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	Renforcement de l'ouvrage
Réhabilitation ponctuelle	