
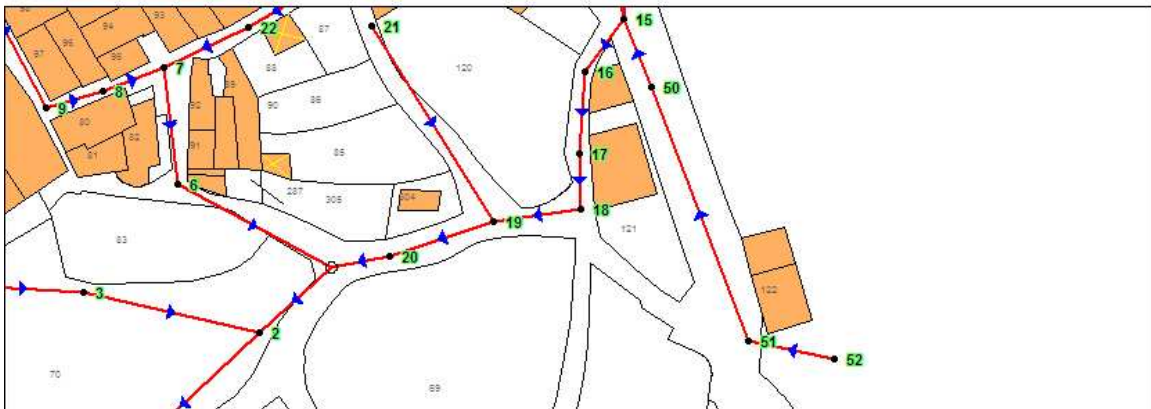


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
 00018
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Désignation | Ouvrage visité | Type d'ouvrage | Regard de visite simple |
| Altimétrie | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 0,860 m | Cote radier NGF : NR m |
| Debit eau claire parasite (QECF) | NR l/s | | |

| Photo intérieure | caractéristiques des canalisations | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| | Collecteur | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I | 7 ° | Ø200 | Fibro ciment | 0,780 m | NR m |
| | 8:Exutoire I | 263 ° | Ø200 | Fibro ciment | 0,860 m | NR m |

| Localisation |
|---|
|  |

| Observations sur les collecteurs | |
|----------------------------------|------------------|
| 1 | Arrivée en chute |
| 8 | |

| Observations sur la cunette | |
|-----------------------------|--------------------|
| Obstacle dépôts | Absence de cunette |

| Observations sur le regard |
|----------------------------|
|----------------------------|

| Travaux proposés | |
|------------------|--|
| Hydrocurage | |