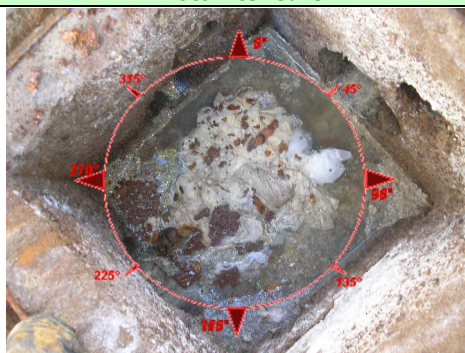
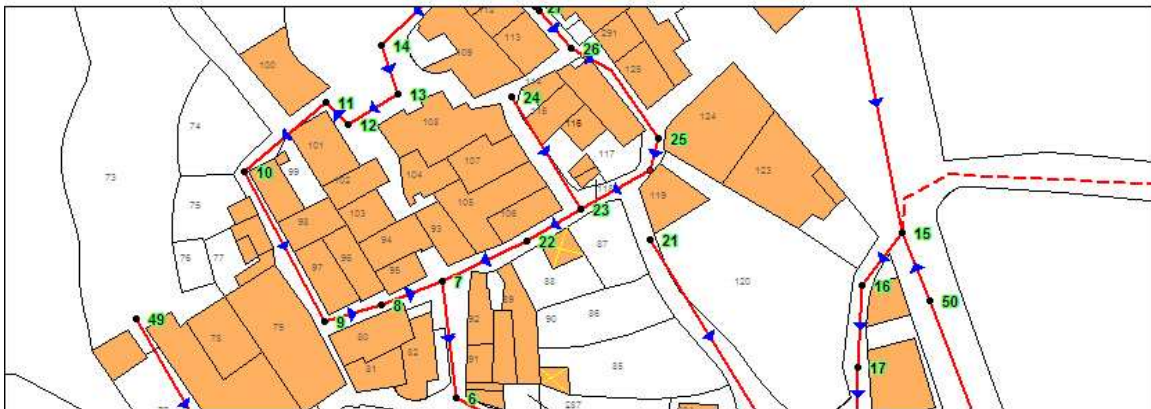


# Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
 00023  
 Séparatif  
 eaux  
 usées  
 (HY13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,480 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECF)</b>	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	34 °	Ø200	Fibro ciment	0,480 m	NR m
	2:Arrivée II.1	308 °	Ø120	Fibro ciment	0,450 m	NR m
	3:Arrivée II.2	318 °	Ø100	PVC	0,320 m	NR m
	4:Arrivée II.3	56 °	Ø100	Fibro ciment	0,260 m	NR m
	8:Exutoire I	240 °	Ø200	Fibro ciment	0,480 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Abrasion/corrosion
Absence de cunette	

Observations sur le regard
----------------------------

Travaux proposés	
Hydrocurage	Amélioration de l'écoulement