



INGENIERIE EUROPE
GROUPE
GINGER
ENVIRONNEMENT &
INFRASTRUCTURES
Les Hauts de la Duranne - 370 rue R.
Descartes - CS 90340
13799 Aix-en-Provence Cedex3
04 42 99 27 27
www.gingergroupe.com




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00181
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Désignation | Ouvrage visité | Type d'ouvrage | Regard de visite simple |
| Altimétrie | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 0,660 m | Cote radier NGF : NR m |
| Debit eau claire parasite (QECP) | NR l/s | | |

| Photo intérieure | caractéristiques des canalisations | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------|--------------|---------|-------|--------|
| | Collecteur | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN | FE/NGF |
| 1:Arrivée I | 251 ° | Ø150 | Fibro ciment | 0,600 m | NR m | NR m |
| 2:Arrivée II.1 | 36 ° | Ø150 | Fibro ciment | 0,450 m | NR m | NR m |
| 3:Arrivée II.2 | 339 ° | Ø100 | PVC | 0,200 m | NR m | NR m |
| 8:Exutoire I | 145 ° | Ø150 | Fibro ciment | 0,660 m | NR m | NR m |

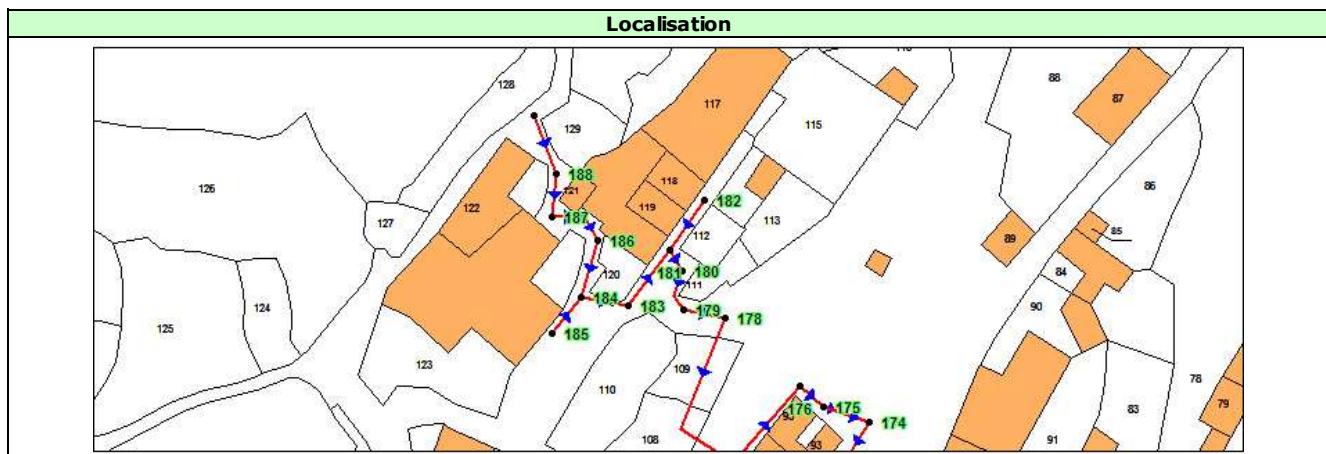

| Observations sur les collecteurs | |
|----------------------------------|------------------|
| 1 | |
| 2 | Arrivée en chute |
| 3 | Arrivée en chute |
| 8 | |

| Observations sur la cunette | |
|-----------------------------|--------------------|
| Obstacle dépôts | Abrasion/corrosion |
| Absence de cunette | |

| Observations sur le regard | |
|----------------------------|------------------------------|
| Hydrocurage | Amélioration de l'écoulement |