

Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

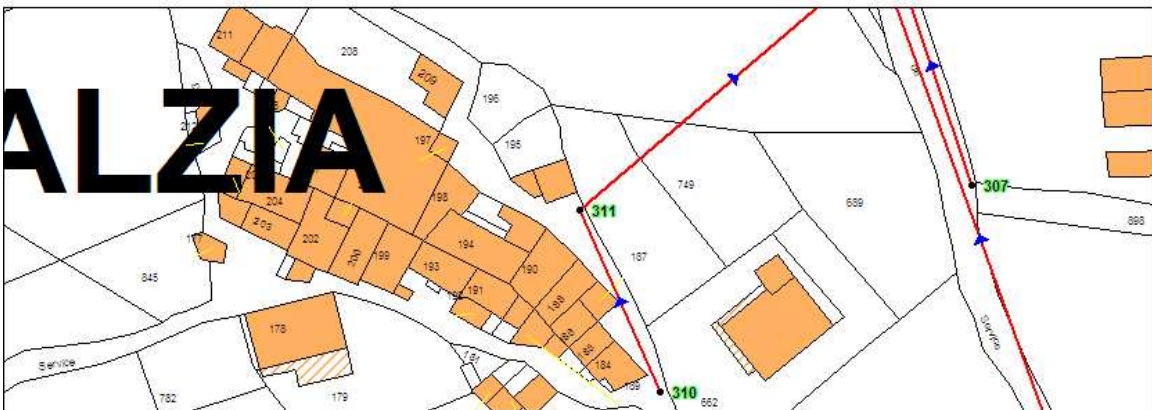
**RV N°
00311
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
--------------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,970 m	Cote radier NGF : NR m
-------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s
---	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	155 °	Ø150	Fibro ciment	0,970 m	NR m
	2:Arrivée II.1	262 °	Ø150	Fibro ciment	0,430 m	NR m
	3:Arrivée II.2	274 °	Ø150	Fibro ciment	0,660 m	NR m
	8:Exutoire I	59 °	Ø150	Fibro ciment	0,970 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Absence de cunette
Raccordement défectueux	

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	Renforcement de l'ouvrage