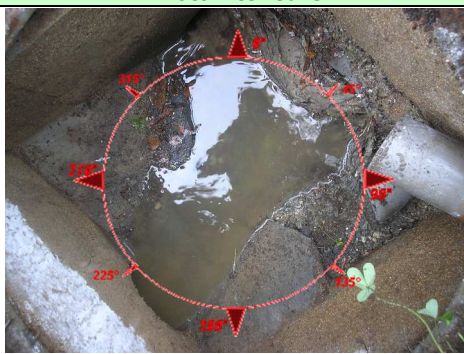


Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
--------------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,650 m	Cote radier NGF : NR m
-------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s
---	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	202 °	Ø200	PVC	0,650 m	NR m
	2:Arrivée II.1	95 °	Ø100	PVC	0,300 m	NR m
	3:Arrivée II.2	66 °	Ø100	PVC	0,500 m	NR m
	6:Exutoire II.2	40 °	Ø200	PVC	0,650 m	NR m
	8:Exutoire I	320 °	Ø200	PVC	0,650 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
6	
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	

Observations sur le regard	
L'exutoire secondaire se bouche facilement vu la configuration.	

Travaux proposés	
Hydrocurage	Amélioration de l'écoulement