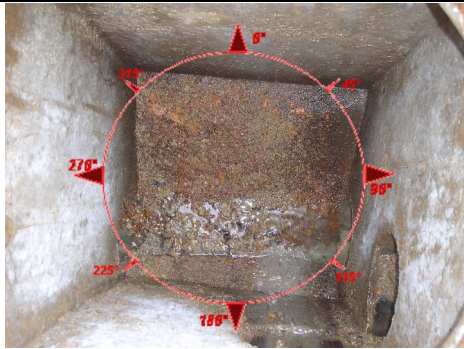
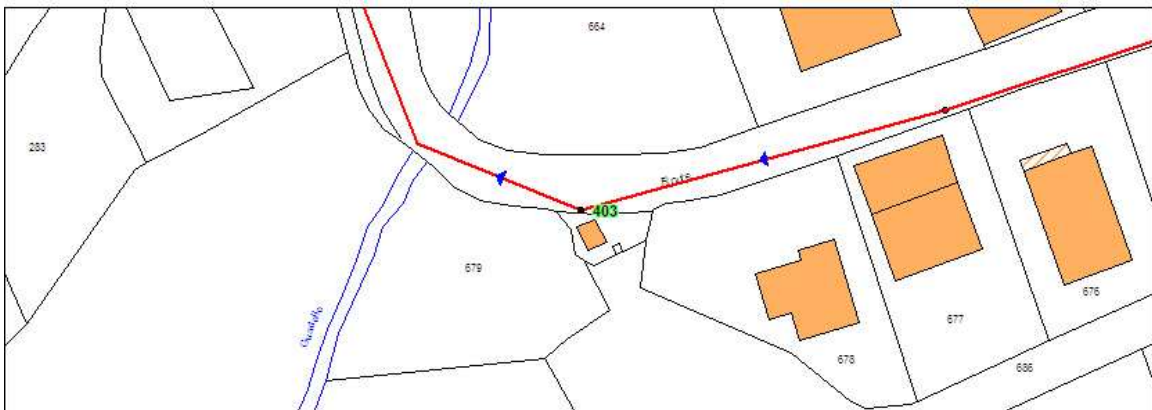


# Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
 00403  
 Séparatif  
 eaux  
 usées  
 (HY13 B0001)**

|                                         |                        |                       |                         |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Désignation</b>                      | Ouvrage visité         | <b>Type d'ouvrage</b> | Regard de visite simple |
| <b>Altimétrie</b>                       | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 1,040 m  | Cote radier NGF : NR m  |
| <b>Debit eau claire parasite (QECP)</b> | NR l/s                 |                       |                         |

| Photo intérieure                                                                  | caractéristiques des canalisations |       |           |              |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
|                                                                                   | Collecteur                         | Angle | Géométrie | Nature       | FE/TN   | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I                        | 91 °  | Ø200      | PVC          | 1,040 m | NR m   |
|                                                                                   | 2:Arrivée II.1                     | 116 ° | Ø200      | Fibro ciment | 0,600 m | NR m   |
|                                                                                   | 3:Arrivée II.2                     | 175 ° | Ø200      | Fibro ciment | 0,600 m | NR m   |
|                                                                                   | 8:Exutoire I                       | 267 ° | Ø200      | PVC          | 1,040 m | NR m   |

| Localisation                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Observations sur les collecteurs |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1                                |                  |
| 2                                | Arrivée en chute |
| 3                                | Arrivée en chute |
| 8                                |                  |

| Observations sur la cunette |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Flashs et contrepente       | Abrasion/corrosion |

| Observations sur le regard |
|----------------------------|
|----------------------------|

| Travaux proposés |
|------------------|
| Hydrocurage      |