




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

RV N°
00424
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,700 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	317 °	Ø100	Fibro ciment	0,300 m	NR m
	2:Arrivée II.1	180 °	Ø100	Fibro ciment	0,300 m	NR m
	3:Arrivée II.2	233 °	Ø150	Fibro ciment	0,400 m	NR m
	8:Exutoire I	97 °	Ø200	Fibro ciment	0,700 m	NR m

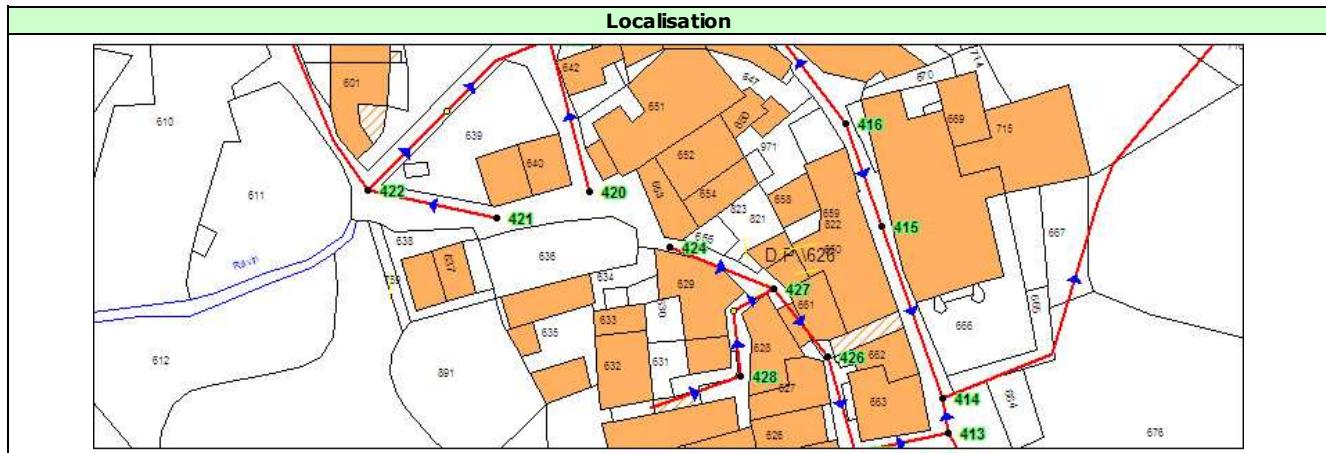

Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Abrasion/corrosion
Absence de cunette	

Observations sur le regard	
Travaux proposés	

Hydrocurage	Amélioration de l'écoulement
-------------	------------------------------