
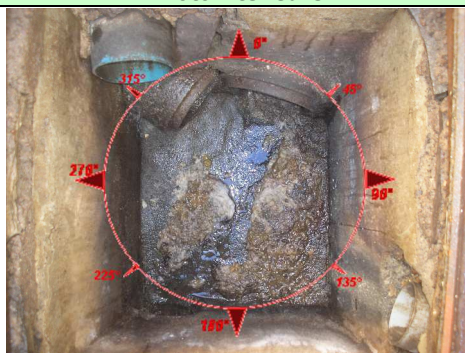


# Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
 00535  
 Séparatif  
 eaux  
 usées  
 (HY13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,700 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECP)</b>	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	21 °	Ø200	béton	0,700 m	NR m
	2:Arrivée II.1	320 °	Ø150	béton	0,700 m	NR m
	3:Arrivée II.2	305 °	Ø180	PVC	0,450 m	NR m
	4:Arrivée II.3	120 °	Ø100	PVC	0,250 m	NR m
	8:Exutoire I	167 °	Ø150	béton	0,700 m	NR m

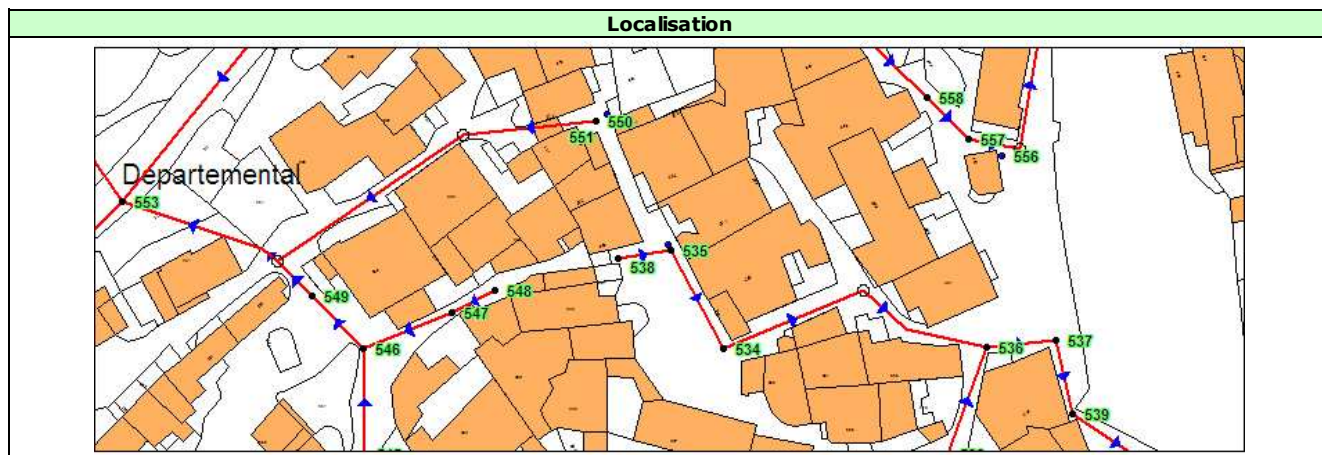

Observations sur les collecteurs	
1	
2	
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Absence de cunette

Observations sur le regard
----------------------------

Travaux proposés	
Hydrocurage	