
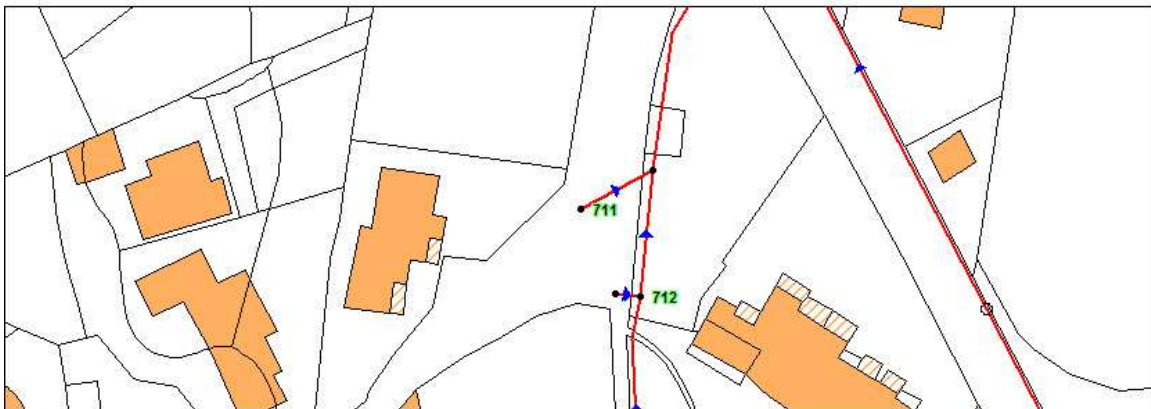


# Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
 00711  
 Séparatif  
 eaux  
 usées  
 (HY13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,780 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECP)</b>	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	253 °	Ø150	PVC	0,630 m	NR m
	2:Arrivée II.1	198 °	Ø150	PVC	0,800 m	NR m
	8:Exutoire I	56 °	Ø150	PVC	0,780 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	
8	
Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Abrasion/corrosion
Absence de cunette	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	
Hydrocurage	Amélioration de l'écoulement