



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE**
**AF
N° 00077**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE fumée équipe 2 TYPE D'ANOMALIE Gouttière DOMAINES APPLICATION Privé SURFACE RACCORDÉE 10 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : REGARD D'INJECTION PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification du défaut d'infiltration	

RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide	<input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/>	Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée	<input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

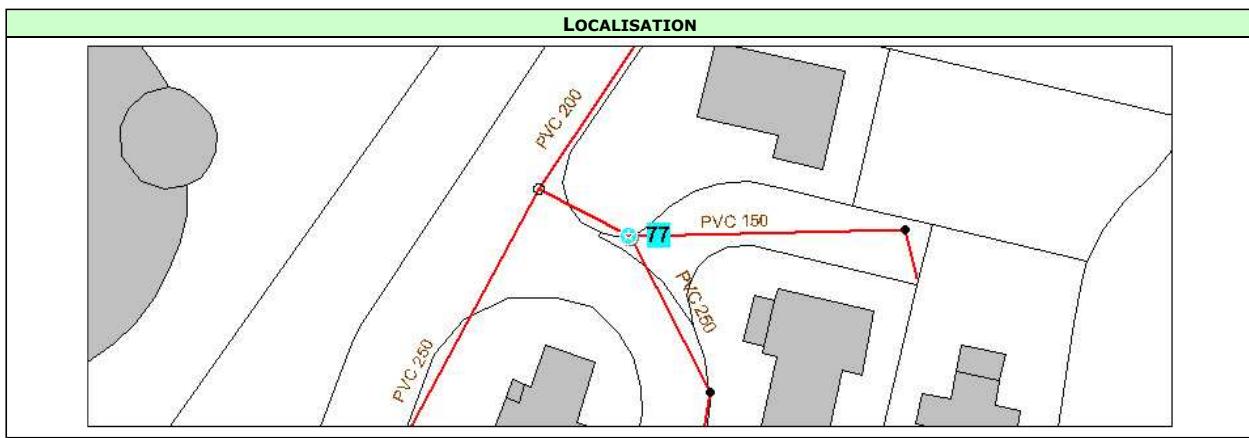

COMMENTAIRES
Le tampon EU non étanche est situé dans le regard EP Problème lorsque le regard EP se met en charge.
La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.