
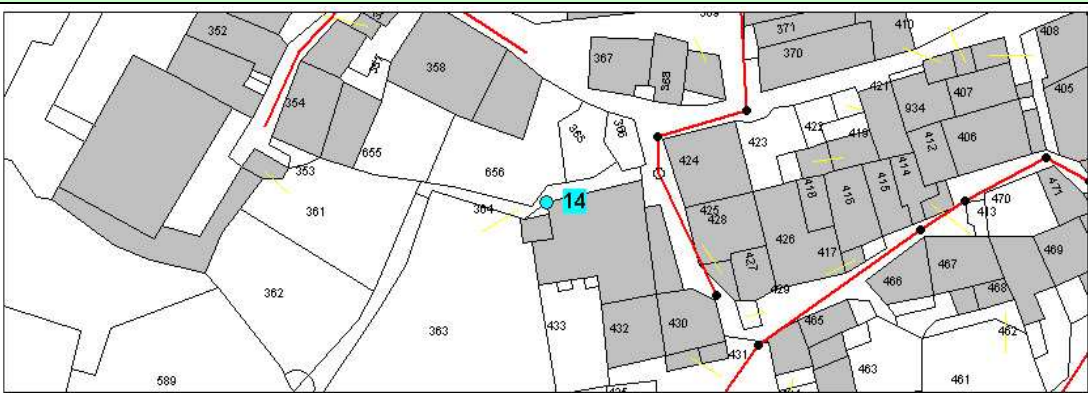


RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA DI BALAGNA

AF
N° 00014
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	CAMPAGNE fumee equipe 2
	TYPE D'ANOMALIE Virole de regard non étanche
	DOMAINE_APPLICATION Privé
	SURFACE RACCORDÉE 20 m²
	LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle :
	REGARD D'INJECTION
	PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification du défaut d'infiltration

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du regard. Gouttière aérienne juste au dessus. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.