



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
 CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA
 DI BALAGNA**
**AF
 N° 00026**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE fumee equipe 2 TYPE D'ANOMALIE Virole de regard non étanche DOMAINE APPLICATION Public SURFACE RACCORDÉE 20 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification du défaut d'infiltration	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

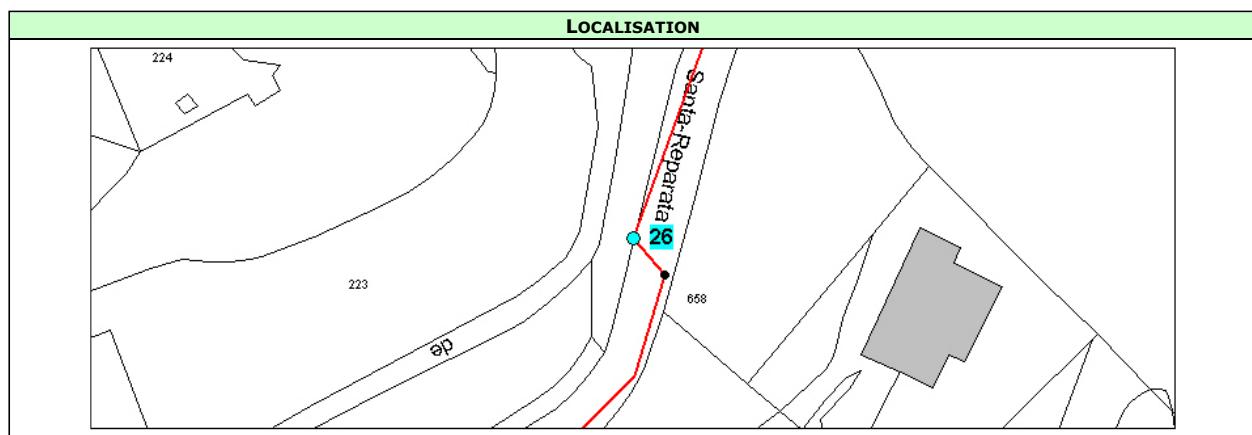

COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du regard dans caniveau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.