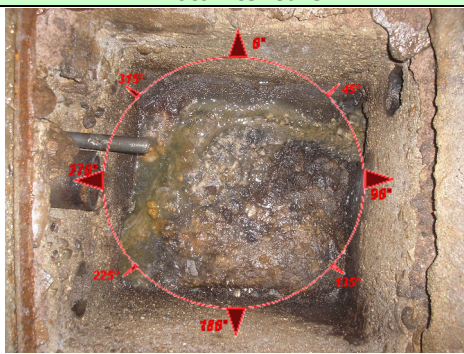
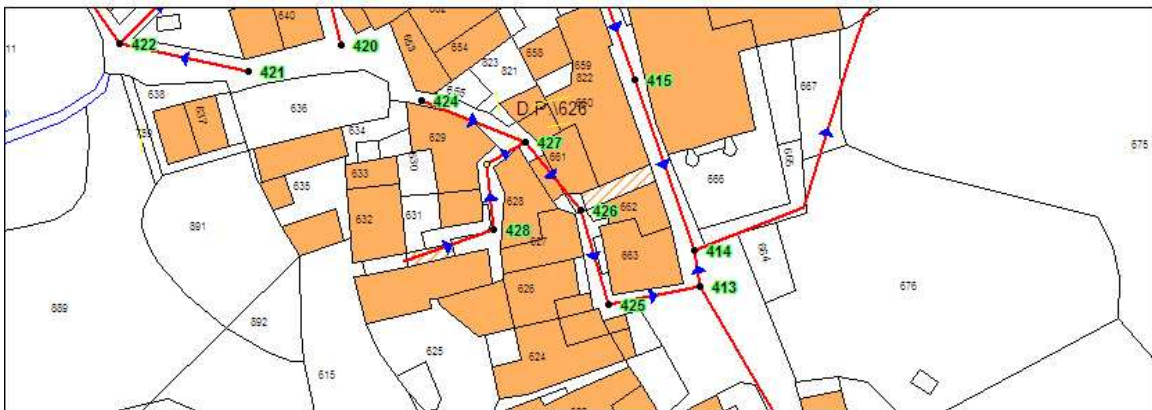


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00426
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,800 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	336 °	Ø200	Fibro ciment	0,800 m	NR m
	2:Arrivée II.1	139 °	Ø100	Fibro ciment	0,400 m	NR m
	3:Arrivée II.2	351 °	Ø120	Fibro ciment	0,360 m	NR m
	4:Arrivée II.3	317 °	Ø100	Fibro ciment	0,360 m	NR m
	5:Arrivée II.4	1 °	Ø20	PVC	0,340 m	NR m
	8:Exutoire I	160 °	Ø200	Fibro ciment	0,800 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
5	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Absence de cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés
Hydrocurage