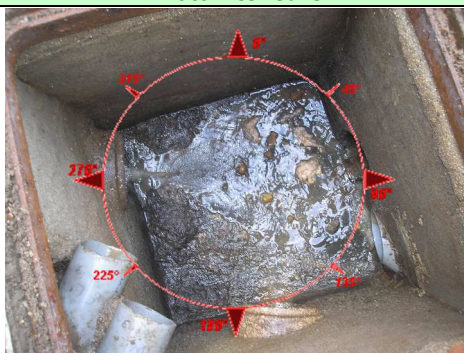
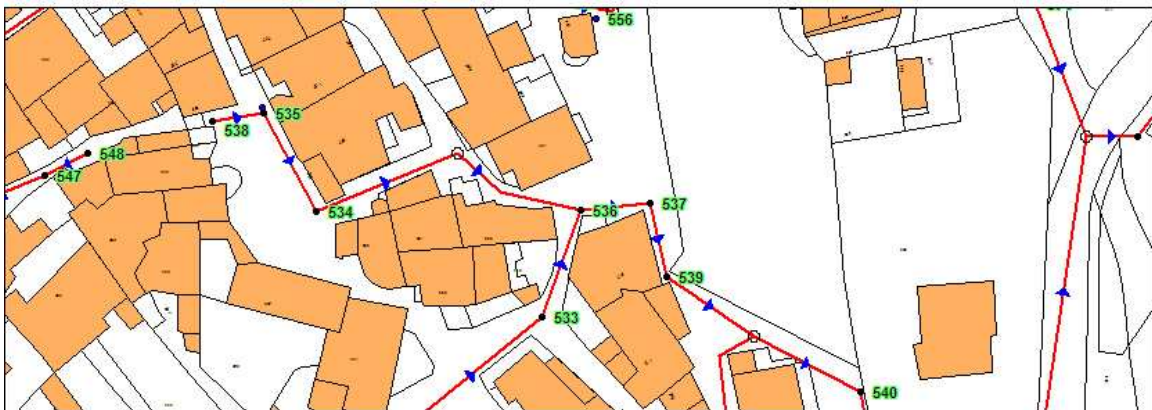


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
 00536
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,760 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	286 °	Ø150	béton	0,680 m	NR m
	2:Arrivée II.1	202 °	Ø150	béton	NR m	NR m
	3:Arrivée II.2	150 °	Ø100	PVC	0,700 m	NR m
	4:Arrivée II.3	230 °	Ø100	PVC	0,300 m	NR m
	5:Arrivée II.4	248 °	Ø100	PVC	0,300 m	NR m
	8:Exutoire I	103 °	Ø150	béton	0,760 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
3	
4	Arrivée en chute
5	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Absence de cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	