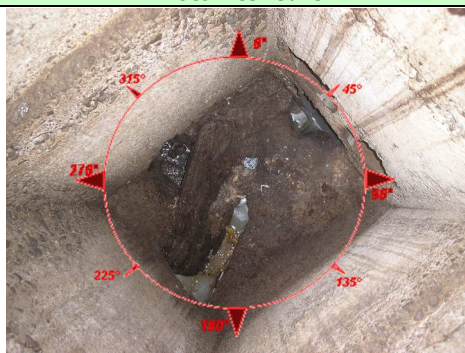
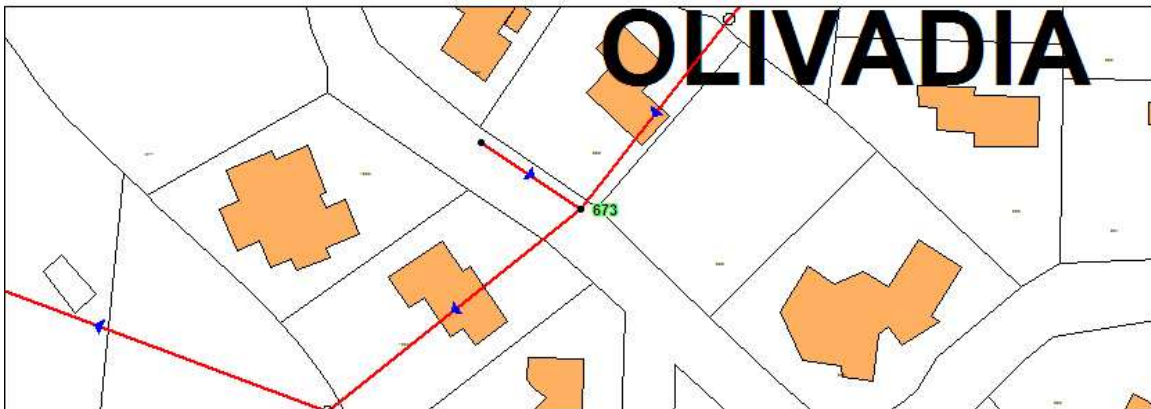


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00673
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,500 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	42 °	Ø200	PVC	1,370 m	NR m
	2:Arrivée II.1	318 °	Ø150	PVC	1,450 m	NR m
	3:Arrivée II.2	58 °	Ø150	PVC	1,030 m	NR m
	4:Arrivée II.3	25 °	Ø150	PVC	1,120 m	NR m
	8:Exutoire I	211 °	Ø200	PVC	1,500 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Absence de cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	